

Kleštiny


pro vnější upínání

1. Namontování kleštiny:

- Vložte O-kroužek do drážky uchycení.
- Kleštiny přiložte na uchycení a zajistěte, že polohovací kolíky souhlasí s polohovacími otvory upínacích kleštiny. Kleštiny upevněte šroubem s vnitřním šestihranem.

Upozornění:


Než namontujete kleštiny, zajistěte, že je vačkový válec zcela uvolněn. Tím, že dotahovací šroub otáčíte ve směru hodinových ručiček až se zastaví.

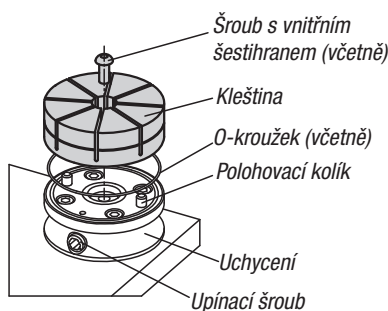

2.2


Vačkové válce dotáhněte, aby se upínací kroužek upnul (doporučený utahovací moment: 15 Nm).

Před obráběním odstraňte šroub z upínacího kroužku.

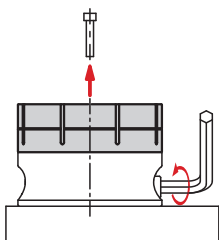

3. Montáž obrobku:


- Vačkový válec uvolněte a upínací kroužek odstraňte.
- Vložte obrobek a vačkový válec utáhněte.

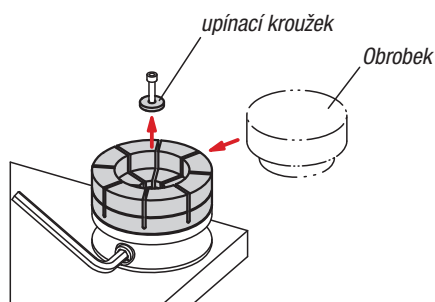

2. Obrábění kleštin:


2.1

Upínací kroužek nasadte do upínacího kroužku. (Jeden šroub lze použít jako zaváděcí pomůcku.)

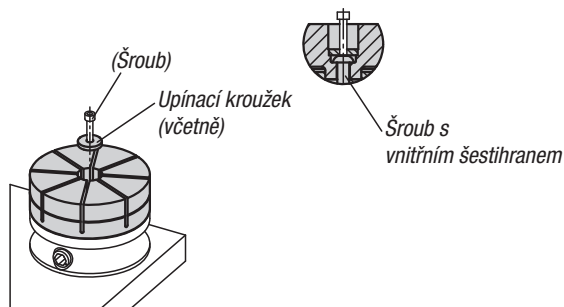

2.3


Obrys (obrobku, který se má upnout) obrábějte v kleštinách.

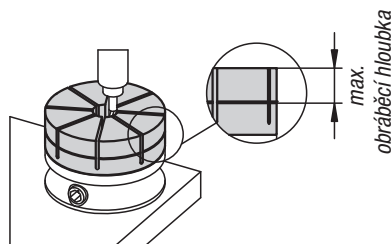

Upozornění:

Obrysy neřezejte hlubší než je přípustná obráběcí hloubka.

Výkonové charakteristiky

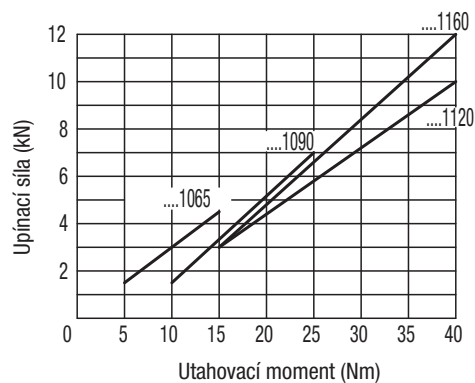

K zabránění poškození by se nemělo uchycení dotahovat bez obrobku nebo upínacího kroužku v kleštinách.

Při překročení doporučeného dotahovacího momentu pro vačkové válce se zkracuje životnost kleštiny.