




for electrics

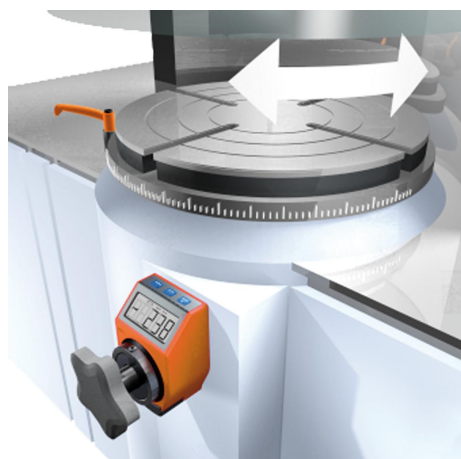

Описание

Материал:

Корпус из полимера.

Полый вал из стали.

Смотровое окно, индикация светодиодов (СИД).

Установочный винт из стали.

Исполнение:

Полый вал вороненый.

Установочный винт черный.

Указание:

Электронные указатели положения предлагают более широкие возможности по сравнению с механическими, так как они отображают угол так же как и необычный ход шпинделя, регистрируя при этом даже доли его перемещения.* свободная программируемость параметров с помощью программного обеспечения K0411.09.

Технические данные:

- ЖК-индикатор пятиразрядный
- Высота цифр ок. 8 мм
- Диапазон измерения от -19999 ... 99999
- Полый вал Ø 14 H7 мм
- Рабочая температура -10 °C до +60 °C
- Температура хранения -30 °C до +80 °C
- Макс. частота вращения 600 об/мин
- Литиевый элемент питания 3 В, тип CR2032. Ресурс ок. 2 лет
- Вибростойкость согласно DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Гц), 20 g / (100 ... 2000 Гц)
- Шоковая устойчивость согласно DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
- EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
- Степень защиты: IP 51

Особенности:


- Значение показаний и положение запятой свободно программируемые
- Линейный и угловой режим
- Функциональная клавиша обнуления
- Функциональная клавиша для переключения абсолютных и последовательных измерений
- Программирование параметров смещения непосредственно на устройстве
- Простая замена источников питания

Принадлежности:


- Втулки переходные K0412
- Программное обеспечение K0411.09

Указатели положения программируемые

Описание товара/фотография продукта

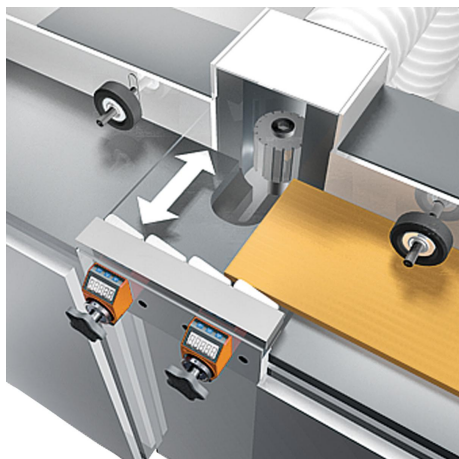



Чертежи

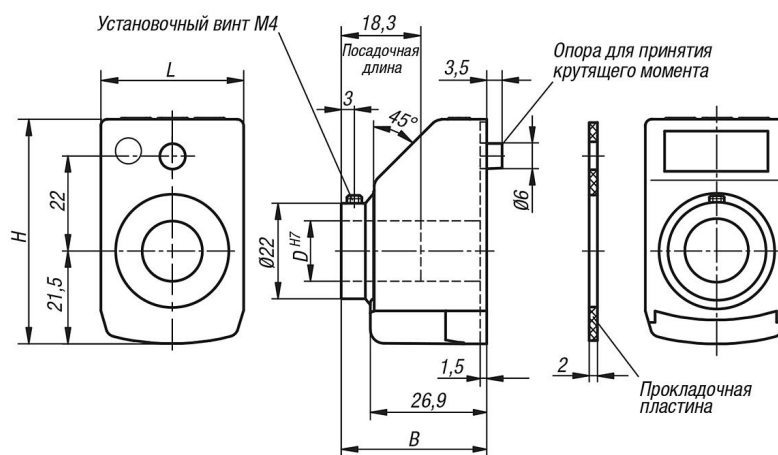

Указатели положения программируемые

Чертежи

Код заказа:

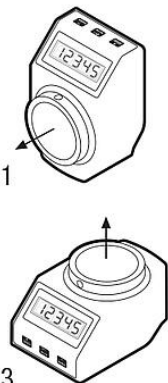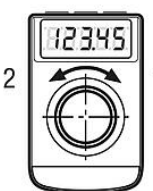Индикация после одного оборота:	Место запятой:	Монтажная длина:	Направление счёта:	Цвет:	Исходное положение:
пример: K0771.0200021120 Здесь указывается, какое значение должно отображаться после оборота (как правило, оно равняется шагу шпинделя). Важно: обратите внимание на место запятой!  Угловой режим: (размыкание 0,1°) Если для показаний используется угловой режим, укажите 03600. Показания в угловом режиме после оборота составляют 03600; следующий оборот снова начинается с 00000.	пример: K0771.0200021120 Укажите здесь, на каком месте должна стоять запятая. 0 = 00000 1 = 0000,0 2 = 000,00 3 = 00,000  Угловой режим: Если для показаний используется угловой режим, запятую лучше ставить на место 1. При этом после оборота будет значение 0360,0.	пример: K0771.0200021120 1 = монтажная длина для горизонтального шпинделя 3 = монтажная длина для вертикального шпинделя 	пример: K0771.0200021120 1 = по часовой стрелке (увеличение значений) 2 = против часовой стрелки (увеличение значений) 	пример: K0771.0200021120 1 = оранжевый 2 = чёрный 	пример: K0771.0200021120 0 = сразу 5 = с задержкой 5 сек.  С помощью этого параметра зануление производится с задержкой 5 секунд во избежание зануления по ошибке.

Обзор изделий

Указатель положения программируемый

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	B	D	H	L
K0771.	цифровой	программируемый	33,6	14	52	33

Указатель положения не программируемый

Номер заказа	Монтажное положение	Цвет основы	Исполнение 2	Номер заказа программного обеспечения
K0771.11	1	оранжевый	перепрограммируемый	K0411.09
K0771.12	1	черный	перепрограммируемый	K0411.09
K0771.31	3	оранжевый	перепрограммируемый	K0411.09
K0771.32	3	черный	перепрограммируемый	K0411.09